

Årskontroll Bedriftens navn

Lokasjon/Anleggsnavn | Dato 2019-06-05 og 2019-06-06

Utført av PortTech AS, Kristoffer Garshol, kristoffer@porttech.no, +47 93007990

SDK0065721.1/no50

- Sikkerhet testet OK
- Justert vulstbryter
- Skraping i topp - høyre side.
 - Trommel traff veggskinne, kappet vekk 5mm x 10mm, skraping vekk.
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.7/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.6/no50

- Justert vulstbryter
- Justert endeposisjon bunn. Wire ble slakk ved lukking.
- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.10/no50

- Justert vulstbryter
- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.5/no50

- Justert vulstbryter
- Strammet Spiralfjær
- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.8/no50

Skilting om port lukket

- Justert vulstbryter
- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.4/no50

- Justert vulstbryter
- Strammet Spiralfjær
- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.9/no50

- Justert vulstbryter
- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.3/no50

- Sikkerhet testet OK
- Strammet Spiralfjær
- Funksjonstestet OK
 - Byttet vulstbryter, Brun
 - Justert vulst
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0065721.2/no50

Fjær utilgjengelig for stramming. port tung. Henger travers ved fjær

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Ikke mulig å stramme spiralfjær.

SDK0071993.7/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK

- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.8/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.6/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.5/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.4/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.9/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
 - Slange var koblet ut, koblet til, testet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Rust på spiralfjær. anbefaler smøring av fjær i fett.

SDK0071993.1/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.11/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Justert vulstbryter
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

SDK0071993.x/no50

- Sikkerhet testet OK
- Funksjonstestet OK
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Strammet Spiralfjær
- Justert vulstbryter
- Fjær m åstrammes. Stilas på 5,9m må settes opp for arbeid på port.

Porter med mangler

SDK0071993.3/no50

- Sikkerhet testet **!! IKKE OK**
 - **Justeringer trengs**
 - **Sikkerhetsanordninger ikke testet, utilgjengelig, høyde og gangbro**
 - **Spiralfjær og wire ikke kontrollert over bunnhengsle, utilgjengelig, høyde og gangbro**
- Funksjonstestet **!! IKKE OK**
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Rust bunnhengsle, og wire i hengsle. Anbefales å bytte. Kar må være tomt, og stilas må settes opp for arbeid på port.
- Fjær må strammes. Kar må være tomt, og stilas må settes opp for arbeid på port.

Bytte hengsle og wire i Syrefast om mulig.

SDK0071993.x/no50

- Sikkerhet **!! IKKE OK**
- Funksjonstestet **!! IKKE OK**
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Justert vulstbryter
- Fjær må strammes. Stilas på 5,9m må settes opp for arbeid på port.

SDK0071993.x/no50

- Sikkerhet **!! IKKE OK**
- Funksjonstestet **!! IKKE OK**
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler

- Justert vulstbryter
- Fjær må strammes. Stilas på 5,9m må settes opp for arbeid på port.

SDK0071993.x/no50

- Sikkerhet **!! IKKE OK**
- Funksjonstestet **!! IKKE OK**
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Justert vulstbryter
- Fjær må strammes. Stilas på 5,9m må settes opp for arbeid på port.

SDK0071993.x/no50

- Sikkerhet **!! IKKE OK**
- Funksjonstestet **!! IKKE OK**
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Justert vulstbryter
- Fjær må strammes. Stilas på 5,9m må settes opp for arbeid på port.

SDK0071993.x/no50

- Sikkerhet **!! IKKE OK**
- Funksjonstestet **!! IKKE OK**
- Smurt lager, tetninger, glideflater og hengsler
- Justert vulstbryter
- Fjær må strammes. Stilas på 5,9m må settes opp for arbeid på port.

From:
<https://porttech.no/wiki/> - **PortTech PortWiki**

Permanent link:
<https://porttech.no/wiki/doku.php/service/example-report>

Last update: **2019/11/02 13:21**